

Sanierungskonzept der Infrastruktur - Friedhof Birkenberg Bestand und Analyse M 1:1000



LEGENDE

- Infrastruktureinrichtungen / Ver- und Entsorgung**
- Friedhofsfäche
 - Gebäude
 - Denkmal / besondere Einrichtungen
 - Wasserbecken
 - Müllbehälter
 - Bank mobil / feststehend
 - Wasserleitung mit Nr. / Wasseranschluss
 - Sickermaße / Sickerschicht
 - Kanal (ungefähre Verlauf)

Wegesystem / Erschließungsfunktion

- Haupterschließung - Fahrzeuge
- Nebenschließung - Fahrzeuge
- Haupterschließung - Fußgänger
- Nebenschließung - Fußgänger
- Grabzuwegungen (mit unterschiedlichen Wegebefestigungen)

Wegebefestigungen

- Verriegelung (überwiegend Betonpflaster auf Fahrwegen)
- Betongplatten
- Wassergebundene Wegedecke
- Schotterrasen / Rasenweg mit Kantenstein


Einfriedungen

- Zaun (Maschendraht)
- Mauer

Einstufung des Zustandes der Wege

- Überwiegend guter Zustand - geringer Pflegebedarf: mittelfristig eher geringe Mängel zu erwarten
- Überwiegend befriedigender Zustand - mittlerer Pflegebedarf: mittelfristig Mängel zu erwarten bzw. stellenweise vorhanden
- Stellenweise schlechter Zustand - regelmäßiger Pflegebedarf: mittelfristig stärkere Mängel zu erwarten
- Zur Zeit nur Mähd als Pflege erforderlich: ggf. Eignung als Dauerleitung oder Prüfung auf Rissbau und Einleitung in Rasenflächen bzw. Sukzession, ggf. fehlende Deckschicht ergänzen
- Starke Tendenz zu verkehrsunsicherem Zustand: ggf. Prüfung auf Sanierung oder Rückbau bzw. Umbau (ggf. Einleitung in Rasenflächen)

Übersichtslageplan der Friedhöfe (ohne Maßstab)

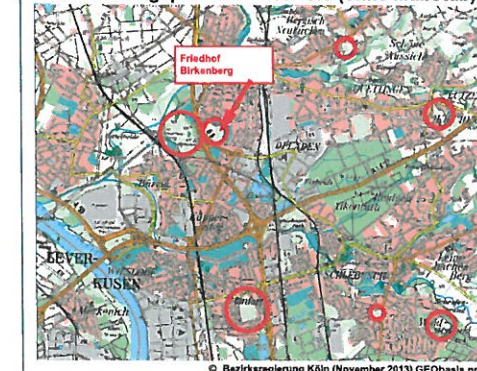

Beispiele für Ausbau und Zustand der Wege

Hauptzufahrt in südlicher Blickrichtung mit wassergebundener Decke und beidseitiger Entwässerung - Zustand B



Haupterschließung mit Unebenheiten und Bewuchs am Rand der wassergebundenen Decke - Zustand (B bis) C



Im nordöstlichen Friedhofsteil wird das Niederschlagswasser auf den wassergebundenen Wegen über Querrinnen abgeleitet - insgesamt Zustand C



Trotz Einleitung in Sickergruben staut sich das Wasser zeitweise oberflächlich und fließt bis auf die angrenzende Straße "Friesenweg"



Grabfeld mit teilweise mit Rasen oder Moos zugewachsenen wassergebundenen Wegen - Zustand D



Sanierter Wegeabschnitt mit Splittdecke und aufkommendem Bewuch - Zustand noch B



Beispielhafte Grabzuwegung mit starker Beschädigung einer alten Wegedecke aus Mörtelkalk - Zustand E



Einige fast völlig zugewachsene Wege im Bereich auslaufender Grabfelder werden nur noch gemäht - Zustand D



Bänke

Stationäre Bank mit erheblichem Algenbelag aufgrund des schattigen Standortes



Weniger empfindlich und in jeder Hinsicht unkomplizierter sind die wenigen Bänke aus Drahtgeflecht



Wasserstellen

An einigen Becken mit defektem Schwimmer wurden nachträglich Wassertähne installiert



Die Natursteinverkleidung an dem einzelnen Wasserbecken westlich des Memoriamgartens ist stellenweise schadhaft



Projekt: Gutachten zur Infrastruktur der städtischen Friedhöfe	Bildbezeichnung: BA-88
Projektkart: Friedhofsanierungskonzept Birkenberg	Datum: Bearbeitet: November 2013 / BH, KS
Planbezeichnung: Bestands- und Analyseplan	Maßstab: 1:1000

HAACKEN	HAMMERMANN
Gutachter: 19. 02. 07, 2013 Telefon: 0214 34 39 30 E-Mail: haack@haack.de	Landesarchivdirektorin Telefon: 0214 34 39 30 E-Mail: hammermann@haack.de

Änderung	Datum:	Zeichen:	Vorlage	Datum:	Zeichen:

Stadt Leverkusen Fachbereich Stadtgrün Nobelstr. 91 D - 51373 Leverkusen Tel.: 0214-406 6701 Fax: 0214-406 6702 Email: 67@stadt.leverkusen.de			
---	--	--	--

Projekt Nr.	Datum	Maßstab	Sb.:
31-1107			
671	Abil.	Fbl.	Beig.