

Sanierungskonzept der Infrastruktur - Friedhof Lützenkirchen Bestand und Analyse M 1:1000



LEGENDE

- Friedhofsfäche
- Infrastruktureinrichtungen / Ver- und Entsorgung
 - Gebäude
 - Denkmäler / besondere Einrichtungen
 - Wasserbecken
 - Müllbehälter
 - Bank mobil
 - Wasserleitung mit Nr.
 - Abseperung der Wasserleitung
 - Sickerschicht/ Sickerschacht
 - Kanal (ungelagerter Verlauf)
- Wegesystem / Erschließungsfunktion
 - Haupterschließung - Fahrzeuge
 - Nebenschließung - Fahrzeuge
 - Haupterschließung - Fußgänger
 - Nebenschließung - Fußgänger
 - Grabwegen (mit unterschiedlichen Wegbefestigungen)

Wegbefestigungen


- Versiegelung (überwiegend Betonverbundpflaster auf Fahwegen)
- Betonplatten
- Wassergebundene Wegedecke / Splitt

Einstufung des Zustandes der Wege

- Überwiegend guter Zustand - geringer Pflegebedarf: mittelfristig eher geringe Mängel zu erwarten
- Überwiegend befriedigender Zustand - mittlerer Pflegebedarf: mittelfristig Mängel zu erwarten bzw. stellenweise vorhanden
- Stellenweise schlechter Zustand - regelmäßiger Pflegebedarf: mittelfristig stärkere Mängel zu erwarten
- Zur Zeit nur Mähd als Pflege erforderlich: ggf. Eignung als Dauerlösung oder Prüfung auf Rückbau und Einziehung in Rasenflächen bzw. Sukzession, ggf. fehlende Deckschicht ergänzen
- Starke Tendenz zu verkehrsun sicherem Zustand: ggf. Prüfung auf Sanierung oder Rückbau bzw. Umbau (ggf. Einziehung in Rasenflächen)

Einfriedungen

- Zaun (Stabgitterzaun / Wildgatter)
- Zaun (Zägelzaun)
- Private Einfriedung (Stichtschutzzaun, Maschendraht, Hecke)

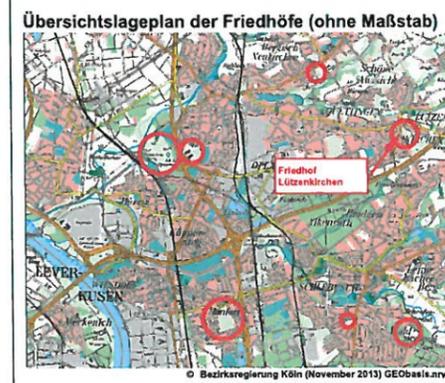

Beispiele für Ausbau und Zustand der Wege



Hauptzufahrt in östlicher Blickrichtung zur Kapelle und zum Betriebsgebäude mit Wegedecke aus Asphalt - Zustand A



Die Haupterschließungen im östlichen Teil sind überwiegend mit Betonverbundpflaster befestigt und insgesamt gut ausgebaut - Zustand A



Im alten Friedhofsteil: Hauptfußweg mit im Weg stockenden Linden und teilweise verkrauteter bzw. vermooster Wegedecke - Zustand C



Ein Nebenschließungsweg am Rand des neuen Friedhofsteils wurde mit Entwässerungsrinnen und Sickerschächten ausgebaut - Zustand A



Im Grabfeld 18 erfolgt auf den Nebewegen nur noch die Mähd der sukzessiv aufgekommenen Rasenflächen - Zustand C bis D



Von Grund auf sanierter Nebenweg mit Decksicht aus Splitt nach ca. vier Jahren Nutzungsdauer und wenig Pflegeaufwand - Zustand A



Beispielhafte ältere Grabzuwegung aus Platten südlich der Kapelle mit starken Unebenheiten - Zustand C, stellenweise Stolpergefahr (E)



Schmale Grabzuwegung Im neueren Friedhofsteil aus Platten mit stellenweise geringen Unebenheiten - Zustand B

Wasserstellen



Einziges Wasserzapfsäule im älteren Friedhofsteil



Überwiegend wurden Wasserbecken mit Regelung der Wasserzufuhr über einen Schwimmer aufgestellt

Projekt: Gutachten zur Infrastruktur der städtischen Friedhöfe	Bauzeichnung: BA-LU		
Projektant: Friedhofsanierungskonzept Lützenkirchen	Datum: Bearbeitet: Dezember 2013 / BH, KS		
Planbezeichnung: Bestands- und Analyseplan	Maßstab: 1:1000		
Bearbeitung: HAACKEN + HAMMERMANN <small> Sommerstr. 18, 42699 Solingen, Telefon: 0212-25420-0, Fax: 0212-25420-10 Landschaftsarchitekten, Ingenieure Sommerstr. 29, 42699 Solingen, Telefon: 0212-25418-0, Fax: 0212-25418-10 </small>			
Änderung: Datum: Zeichen: Vorlage Datum: Zeichen:			
Auftraggeber: Stadt Leverkusen Fachbereich Stadtgrün Nobelstr. 91 D - 51373 Leverkusen Tel.: 0214-406 6701 Fax: 0214-406 6702 Email: 67@stadt.leverkusen.de			
Projekt Nr.:	Datum:	Maßstab:	Sb.:
31-1107			
671	Abtl.	Fbl.	Beig.